



Mikrodasturni yangilash bo'yicha ko'rsatmalar X-COP 7700s

1. neoline.ru saytiga kiring va "Yangilanishlar" bo'limida so'nggi proshivkani yuklab oling

<https://neoline.ru/obnovleniya/>

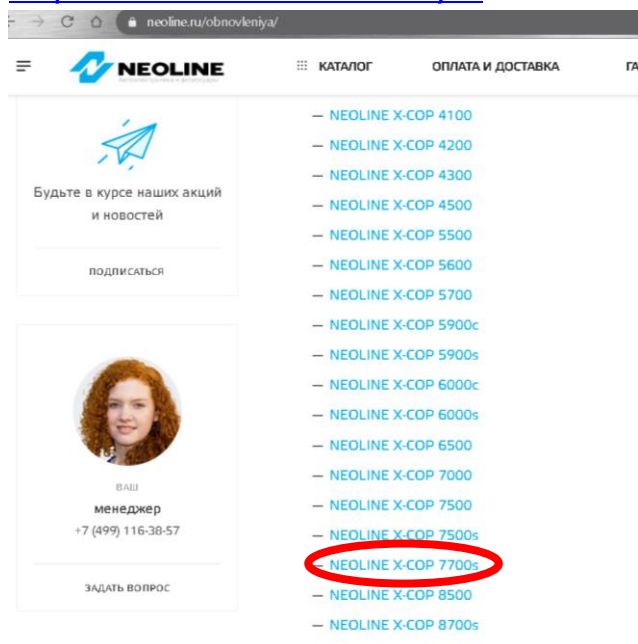

2. Arxiv tarkibini siz uchun qulay papkaga yoki ish stolingizga chiqarib oling: yuklab olingan arxivni oching, "Extract ..." tugmasini bosib.

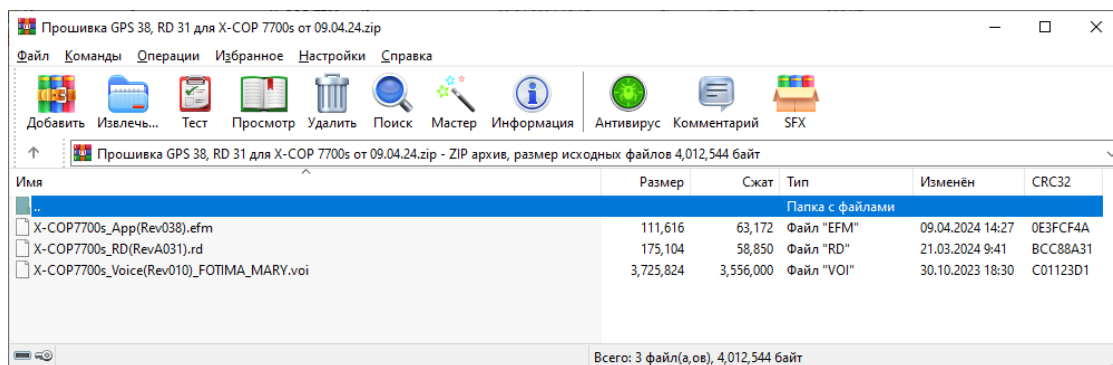


3. Oynaning o'ng tomonidagi "Ish stoli" ni bosib, so'ng "OK" tugmasini bosib.



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

texnik yordam xizmati
support@neoline.ru
<https://neoline.ru>

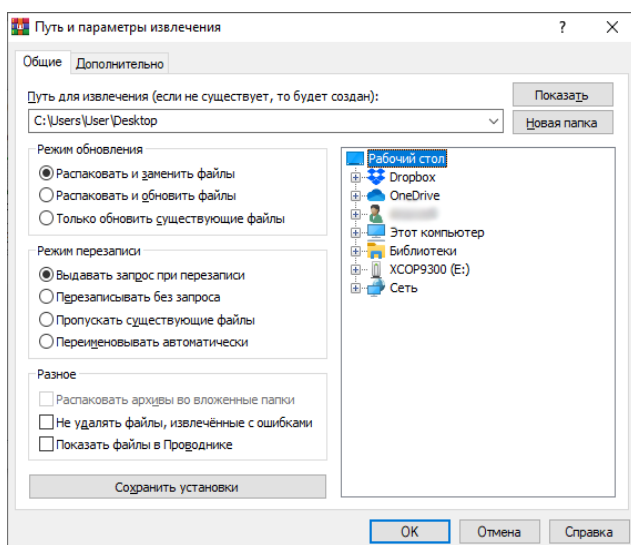

4. USB flash-diskini formatlang ("Fat32" fayl tizimidan foydalaning).
5. Barcha fayllarni USB flash-diskiga nusxalash ko'chiring:
 - X-COP7700s_UZ_App(Rev038).efm (GPS qismi proshivkasi)
 - X-COP7700s_RD(RevMA031).rd (radar qismi uchun dasturiy ta'minot)
 - X-COP7700s_Voice(Rev010)_FOTIMA_MARY.voi (ovozli paket)

OGOHLANTIRISH: fayllar nomlarini o'zgartirmang.

6. USB flash-diskini ulang X-COP 7700s.
7. X-COP 7700s ni avtomobil rozetkasiga ulang - qurilmani yangilash jarayoni boshlanadi.

DIQQAT: yangilash vaqtida kontakti o'chirmang va qurilmadagi tugmalarni bosmang - bu yangilash jarayonida xatolikka va qurilmaning ishlamay qolishiga olib kelishi mumkin.

8. Sozlamalarni qurilma menyusi orqali qayta o'rnating va keyin uni o'zingizning xohishingizga ko'ra sozlang.
9. Qurilma ishlashga tayyor.



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

texnik yordam xizmati
support@neoline.ru
<https://neoline.ru>

GPS 38, RD 31 mikrodasturidagi o'zgarishlar

1. Qurilmaning ayrim nusxalarida, qurilma menyusiga kira olmasligiga olib kelishi mumkin bo'lgan xato tuzatildi (menyu tugmachasini bosganingizda qurilma o'chgan).

Oldingi mikrodastur versiyalarida o'zgarishlar

1. Qurilmani qayta ishga tushirgandan so'ng ba'zi sozlamalarni tiklashga olib keladigan xato tuzatildi.
2. "Signatura" funksiyasi har doim "To'liq" bo'lib, menyudan olib tashlanadi
3. "Lazer", "K" diapazoni va "Hikvision M" funksiyalari menyudan olib tashlandi.
4. Barcha turdagi mobil radarlarning aniqlash masofasi oshirildi, shu jumladan "Multaradar"ning "orqadan" olish signali ham.
5. Qurilmaning keraksiz shovqinlardan himoyalash tizimi yaxshilandi.
6. "KASKAD" (Megacam.Limit-S) statsionar radaridan kelgan signalni signaturada tanib olish joriy etildi.
7. Hikvision radarining mobil va statsionar turlarini alohida HM va HS belgisi bilan aniqlash joriy etildi.
8. Standart sozlamalar o'zgartirildi.
9. Orqa tomonga o'rnatilgan Cordon.Pro-M radar kompleksining aniqlash masofasi oshirildi.
10. Ba'zi holatlar uchun SCAT radarini aniqlash barqarorligi yaxshilandi.
11. X-COP rejimida qurilmaning keraksiz shovqinlardan himoyalash tizimi yaxshilandi.
12. GPS faol bo'lmaganda X-COP rejimining ishlashi o'zgartirildi-bu holda signatura rejimi faol bo'ladi.
13. Politsiya radarlarining ayrim turlarini (Lochin, Hikvision S, Hikvision M) aniqlashni yoqish va o'chirish uchun javob beradigan funktsiyalarning ishlashi tuzatildi.
14. Cordon. Pro-M signaturasining qisqa nomi - "KM" ga o'zgartirildi.
15. Qurilma yoqilganda dasturiy ta'minot va GPS bazasining joriy versiyalarini avtomatik ko'rsatish joriy etildi.
16. "Signatura" va "Trassa" rejimlarida Lochin radarini aniqlash masofasi oshirildi.
17. Lochin radaridan o'tgandan keyin signalni ushlab turish muddati qisqartirildi.
18. Multaradar signaturasining aniqligi yanada oshirildi, natijada boshqa transport vositalarining DMZ-laridan tarqaladigan to'lqinlarni radar bilan adashtirib yuborish kamaytirildi.
19. Kordon radarini aniqlash masofasi oshirildi.
20. "Turbo" rejimi rejimlar ro'yxatidan olib tashlandi.
21. Avtoturbo sozlamasi o'chirildi.
22. "Trassa" rejimidagi doimiy K diapazonida uchraydigan chalg'ituvchi signallar olib tashlandi.
23. "Vaqt mintaqasi" sozlamasi qo'shildi. Kerakli vaqtni o'rnatganingizda (O'zbekiston uchun GMT +5), vaqt ekranda ko'rsatiladi. Standart xolatda bu sozlama o'chirilgan.

09.04.2024



- Siz ushbu sozlamani "Multa" va "Sozlamalarni tiklash" sozlamalari orasidagi menyuda topishingiz mumkin.
- 24.O'ziga xos GPS nuqtalarining ogohlantirish yo'qligi bilan uchraydigan kamyob xatolik tuzatildi.
 - 25."Lochin" imzosidagi shovqinlar 50% ga kamaytirishga erishildi.
 - 26.Qurilmaning umumiy sezgirligi oshirildi, buning natijasida Turbo rejimida barcha politsiya radarlarini aniqlash diapazoni 10% ga oshirildi.
 - 27.O'zbekiston radar imzolari to'plamini to'liq yangilash.
 - 28.Signal aniqlanganda xavfli zonaning oxirigacha bo'lgan masofani ko'rsatish bilan bog'liq xatolik tuzatildi.
 - 29.Multaradarlarni (Nexia 3, Cobalt) aniqlash yaxshilandi.
 - 30.Ovoz balandligi 0 ga o'rnatilganda yuzaga kelgan xatolik tuzatildi - bir muncha vaqt o'tgach, qurilma GPS nuqtalari haqida ovozi ogohlantirish berishi mumkin edi.
 - 31.Joriy tezlikni GPS nuqtasi uchun ruxsat etilgan tezlik bilan ishlash algoritmi takomillashtirildi (ruxsat etilgan ortiqcha tezlik miqdorni hisobga olgan holda).
 - 32.Mikrodasturning GPS va RD qismlari o'rtasidagi o'zaro ishlash algoritmi takomillashtirildi (yanada barqaror aniqlash uchun).
 - 33.Ba'zi sozlamalar ba'zan saqlanmaydigan xatolik tuzatildi.
 - 34.GPS nuqtalariga qo'shimcha xususiyatlar qo'shildi bu - to'xtash taqiqlangan joylarni nazorat qilish va yo'l chiziqlari nazorat qilish qo'shildi.
 - 35."Kam quvvatlanishda o'chirish" funksiyasi olib tashlandi.
 - 36.Lochin Ko'z radar signaturasining rus tilidagi qisqa nomi - "ЛН" ga o'zgartirildi.
 - 37.Autocon radarini aniqlash yaxshilandi.
 - 38."Signaturl", "Trassa", "X-COP" rejimlarida Lochin Ko'z radarining signatural yordamida aniqlash amalga oshirildi (agar kerak bo'lsa, ushbu funktsiyani qurilma sozlamalarida yoqish mumkin).
 - 39.O'zbek tili qo'shildi ("Язык" - "TIL" funksiyasi).
 - 40."Sekinlashtirish" funksiyasi qo'shildi. Kamera uchun belgilangan metrlar soni uchun, agar bu kamera uchun ruxsat etilganidan yuqori bo'lsa, "Sekinlash" ovozi bildirishnomasi paydo bo'ladi.
 - 41."Shahar" rejimi "Signatura" rejimiga o'zgartirildi.
 - 42."RD ogohlantirish" funksiyasi "Signatura" ga o'zgartirildi (va ularga "To'liq" va "Qisqa" qiymatlari berildi).