



Инструкция по обновлению прошивки Neoline X-COP 7500s


1. Скачайте актуальную прошивку на сайте neoline.ru в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>

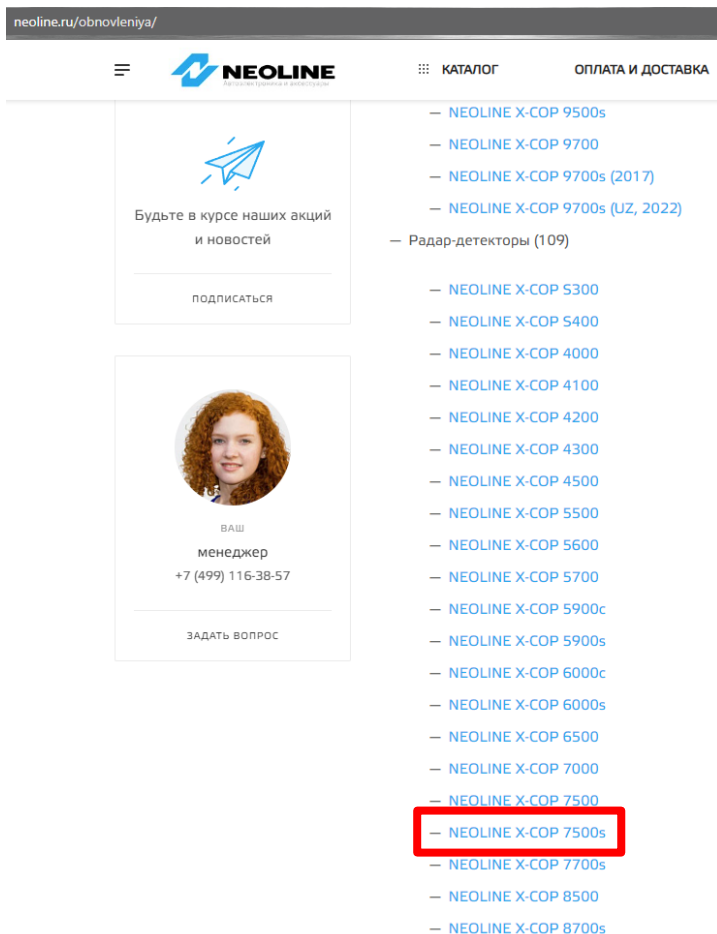


2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скачанный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».

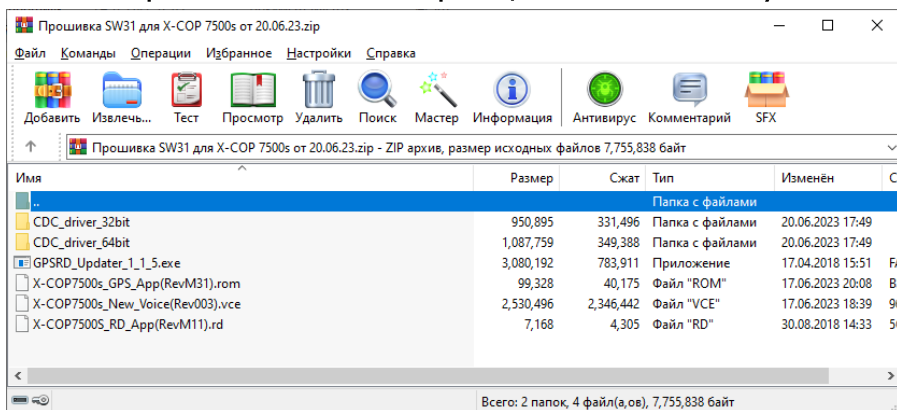

3. Щелкните в правой части окна на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».

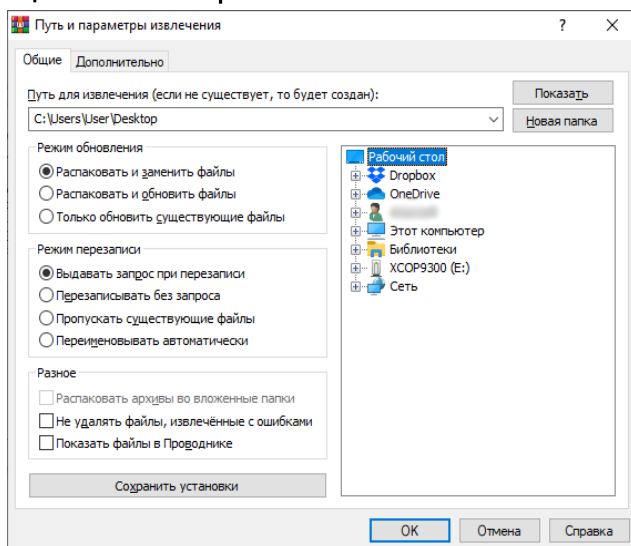

4. Если вы ранее не устанавливали драйвер, то необходимо узнать разрядность Windows (64 или 32 бит), из соответствующей папки CDC_DRIVER_**bit запустить файл «Silabs-CDCInstaller_x**», в появившемся окне нажать кнопку «Далее».

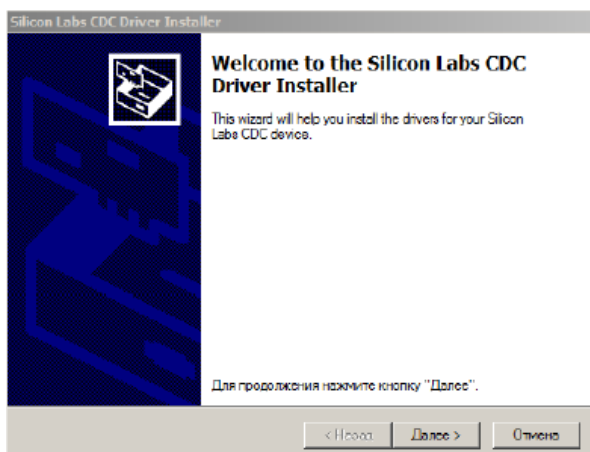


В следующем окне необходимо установить курсор на «Я принимаю это соглашение» и нажать снова кнопку «Далее».




NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары


Служба технической поддержки
support@neoline.ru
https://neoline.ru

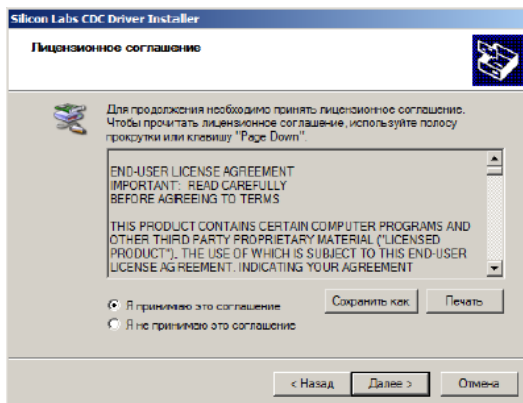

После установки всплывет следующее окно. Нажимаем «Готово», драйвер установлен.

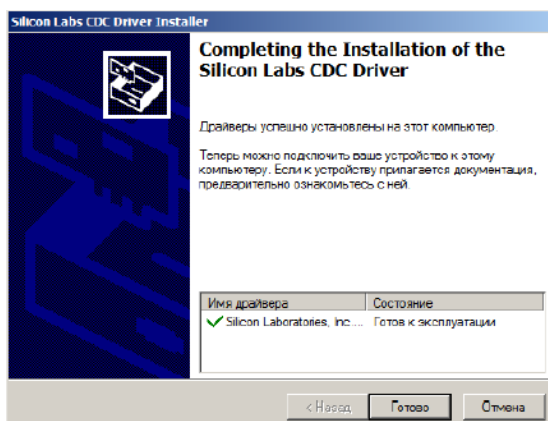

5. Запустите программу «GPSRD_Updater_1_1_5.exe».
6. Подключите радар-детектор к ПК через USD-шнур. В окне программы появится надпись, что радар подключен: «GPS & Radar is connected».

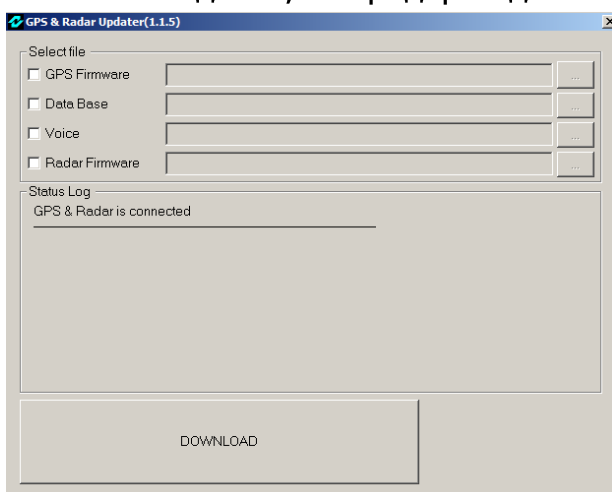

7. Поставьте галочки слева от строк «GPS Firmware», «Voice» и «Radar Firmware».


- Нажмите на кнопку [...] справа от строки «GPS Firmware».

20.06.2023 г. Москва

Выберите файл «X-COP7500s_GPS_App(RevM31).rom», нажмите «Открыть».

- Нажмите на кнопку [...] справа от строки «Voice». Выберите файл «X-COP7500s_New_Voice(Rev003)vce», нажмите «Открыть».


- Нажмите на кнопку [...] справа от строки «Radar Firmware». Выберите файл «X-COP7500S_RD_App(RevM11).rd», нажмите «Открыть».

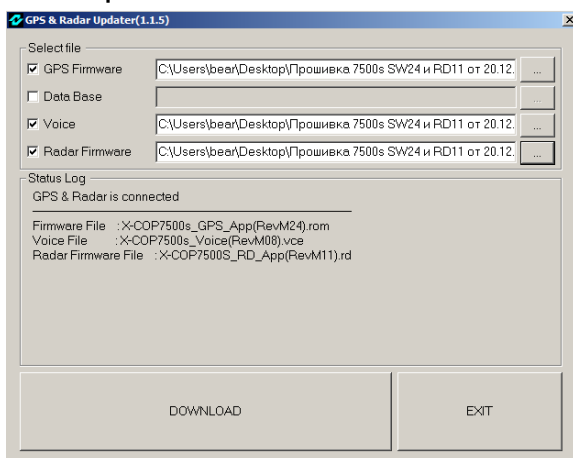

8. Нажмите кнопку «DOWNLOAD» и дождитесь окончания загрузки обновления.

ВНИМАНИЕ: во время обновления не отключайте шнур от устройства; не прерывайте установку обновлений; не закрывайте окно загрузчика; не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

9. Только по окончании обновления, нажмите «ОК» во всплывшем окне. Обновление завершено. Можете отключить устройство.

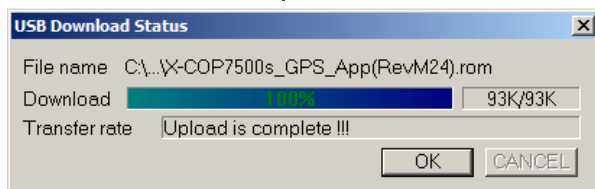

10. Подключите устройство к питанию в автомобиле и осуществите сброс настроек через меню устройства. Необходимо дойти до пункта «Сброс настроек» (Sozlamalarni Tiklash) и нажать среднюю кнопку на крышке корпуса.

11. Настройте устройство в соответствии с личными предпочтениями.

Изменения в прошивке SW31

1. Добавлена настройка «Язык» («TIL»), которая позволяет переключить меню устройства, а также голосовые оповещения с русского на узбекский язык и обратно. Данная настройка находится между настройками «Дальность GPS» и «Часовой пояс».
2. Добавлено 2 новых голосовых пакета на русском языке – Мария и Пётр. Переключение между ними осуществляется посредством настройки «Голос».
3. Внедрена поддержка дополнительных свойств GPS-точек – контроль запрета стоянки и контроль соблюдения требований дорожной разметки.
4. Добавлено голосовое оповещение о приближении к камерам фотофиксации Autocop, Lochin Ko'z и Hikvision (Узбекистан).

Изменения в прошивке SW28

1. Добавлено текстовое оповещение о приближении к камерам фотофиксации Autocop, Lochin Ko'z и Hikvision (Узбекистан).

Изменения в прошивке SW27

1. Добавлена возможность отключения оповещений об участках контроля средней скорости (пункт меню «Средняя скорость»).
2. Убрано звуковое оповещение при движении к камерам, не осуществляющим фиксацию нарушений скоростного режима.

Изменения в прошивке SW26

1. Добавлена возможность отключения оповещений о камерах контроля проезда перекрёстков и ЖД переездов (пункт меню «Перекресток»).
Обращаем Ваше внимание, что современные комплексы фотофиксации могут быть настроены не только на фиксацию проезда на красный свет или заезд за стоп-линию, но и на иные нарушения ПДД (нарушение требований знаков, разметки, использование световых приборов, нарушение скоростного режима и др.). Данную функцию можно отключать только в том случае, если Вы строго соблюдаете все ПДД на перекрестках.

Изменения в прошивке SW24

1. Полностью переработано меню устройства. Наименование всех функций помещается в одну строку на дисплее.
2. Реализовано более удобное переключение параметров в функциях меню. Параметры не озвучиваются голосом.
3. Секторы обработки средней скорости увеличены до 65 км.
4. Улучшен алгоритм работы с многосекционными участками контроля средней скорости.
5. Изменен алгоритм обработки точек контроля остановки (например, камеры Стрит Фалькон). При движении со скоростью более 20 км/ч данные точки не будут оповещаться.
6. Автоприглушение – изменено снижение уровня громкости на 30%.
7. Заменены все голосовые файлы меню и оповещений по GPS.
8. Режимы чувствительности (Город, Трасса, Турбо, X-COP) убраны из меню и меняются только кнопкой «MODE».
9. Голосовое оповещение об изменении подсветки дисплея заменено на звуковое.
10. При выборе Темной подсветки в правом нижнем углу экрана будет отображаться мелким шрифтом надпись «x-cop» для того, чтобы пользователь понимал, что устройство находится в рабочем состоянии.
11. Функция «Приоритет GPS» изменена на «Приоритет». На выбор доступны параметры «RD» или «GPS».
12. «Ложная Зона» переименована в «Зона Тишины».
13. При въезде в Зону Тишины на экране отобразится надпись «Зона Тишины» и соответствующая иконка.
14. При въезде в Опасную Зону на экране отобразится надпись «Опасная Зона» и соответствующая иконка.
15. Укорочено голосовое оповещение о разрешенной скорости на участке контроля.
16. Изменены параметры функций по умолчанию:
 - Режим X-COP -> режим Трасса
 - Автотурбо ВЫКЛ -> 140 км/ч
 - RD без звука до 60 км/ч -> ВЫКЛ
 - Радиус Опасной Зоны 600м -> 300м

Возможные проблемы и пути их решения:

1. ПК не видит устройство

- Установите/переустановите драйвер (см. п. 3).
- Запустите другую версию Updater.
- Проверьте правильность подключения шнура-USB. При возможности, попробуйте вставить в другой слот USB на вашем ПК.
- Замените провод USB на другой.
- Отключите антивирус.

2. После подключения устройства, не активны кнопки [...] справа от строк

- Убедитесь, что программа видит устройство (см. п. 5).
- Установите галочки слева.
- Перезапустите X-COP_Updater.
- Заново подключите устройство.

3. Программа не видит файлы прошивок

- Убедитесь, что правильно выбрали путь к папке с прошивкой.
- Убедитесь, что распаковали содержимое архива (см. п. 2.). Для распаковки может дополнительно потребоваться установка программы-архиватора. Например: WinRAR: www.win-rar.ru/download/

4. Ошибка «DOWNLOADING FAILED!!!»

- Заново нажмите кнопку «Download».
- Снимите галочку с пункта «Data Base» и установите сначала прошивку, а затем отдельно файл базы радаров.