



Инструкция по обновлению X-COP 8800s Wi-Fi Black через USB OTG

1. Скачайте актуальную версию прошивки на сайте [neoline.ru](https://neoline.ru/obnovleniya/) в разделе «Обновления»


<https://neoline.ru/obnovleniya/>

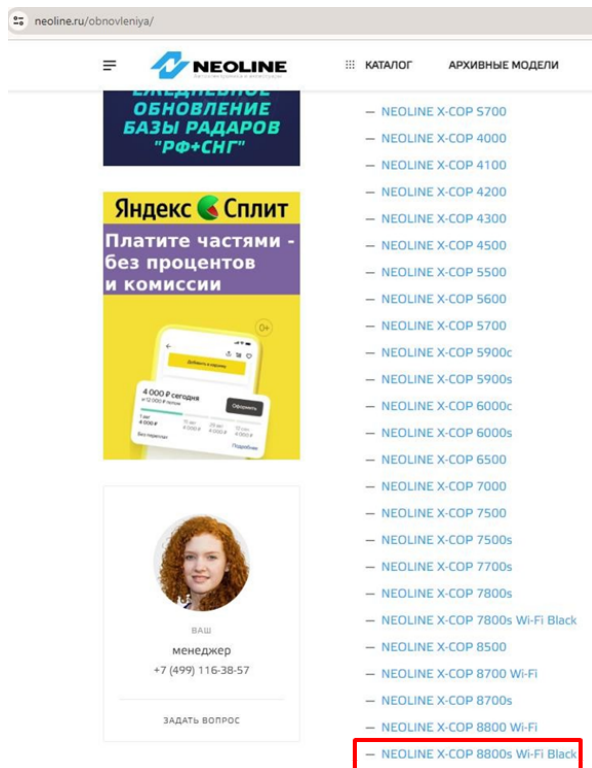

2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скачанный архив, нажмите кнопку «Извлечь...»

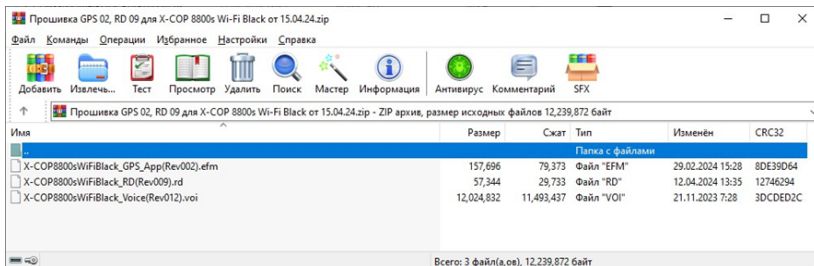

3. Щелкните в правой части окна на «Рабочий стол», затем нажмите «Ок».

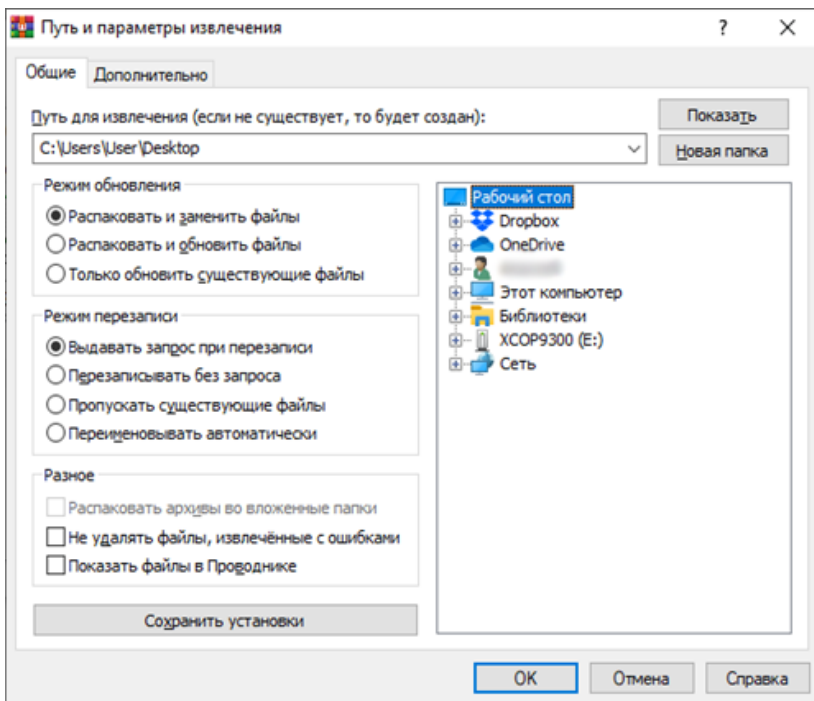

4. Отформатируйте USB-накопитель (используйте файловую систему «Fat32»).

5. Скопируйте на USB-накопитель файлы из архива:

- X-COP8800sWiFiBlack_GPS_App(Rew002).efm
- X-COP8800sWiFiBlack_Voice(Rew012).voi
- X-COP8800sWiFiBlack_RD(Rew009).rd

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файлов прошивки.

6. Подключите USB-накопитель к X-COP 8800s Wi-Fi Black, используя OTG кабель, поставляемый в комплекте с устройством.

7. Подключите X-COP 8800s Wi-Fi Black к автомобильной розетке - начнется процесс установки прошивки.

ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве - это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

8. В случае появления на дисплее надписи «ERR» используйте другой USB-накопитель.

9. После установки всех файлов прошивка будет удалена с USB-накопителя, устройство включится автоматически.

10. Произведите сброс настроек - необходимо войти в меню, выбрать пункт «Сброс настроек», нажать одну из кнопок на передней панели, чтобы переключатель был в положении «Да».

11. Произведите настройку устройства согласно Вашим предпочтениям.

Список изменений в прошивке GPS-09 RD-15 от 23.06.2025

1. Внедрено более точное определение сигнатуры «Cordon Black (PRO-MD)» и улучшены алгоритмы детектирования, включая обнаружение «в спину».
2. Разделены сигнатуры: «Cordon Black (PRO-MD)» — отображается как «КБ». «Cordon PRO-M» — отображается как «КМ».
3. Исправлен алгоритм нарастания сигнала на сигнатуру «Cordon PRO-M».
4. Улучшен алгоритм фильтрации ложных сигналов для сигнатуры «Cordon Black (PRO-MD)».
5. Улучшен алгоритм детектирования радара «MultaRadar CD», в том числе «в спину».
6. Снижено количество ложных срабатываний в сигнатуре «MULTA».
7. Внедрены более точные сигнатуры радаров «Hikvision» различных модификаций.
8. Улучшены дальность и точность распознавания радаров «Hikvision» модификаций «S» и «M».
9. Повышена помехозащищенность сигнатур «Hikvision» модификаций «S» и «M».
10. Повышена помехозащищенность сигнатуры «Autoscon», в том числе от систем контроля мёртвых зон автомобилей Equinox 2.
11. Добавлен специальный блокиратор ложных срабатываний от грузовиков типа «MAN».
12. Снижено количество ложных срабатываний от автомобилей марки «Enovate».
13. Уменьшена избыточная дальность детектирования радара «Каскад (Мегакам)».
14. Реализован новый алгоритм при одновременном обнаружении радаров «Каскад», «MultaRadar CD» и «Autoscon», с правильной расстановкой приоритетов отображения.
15. На дисплее будет отображаться текущее время, если скорость автомобиля «0» и нет оповещений о радаров и камерах.
16. Исправлен баг, при котором настройка громкости переключалась на «5», если параметр громкости был установлен на «3».
17. В настройках по умолчанию «Лазер»: ВКЛ